

المعالجات الحرارية
Heat Treatment

لماذا تجرى عمليات المعالجة الحرارية؟


تجرى عمليات المعالجة الحرارية لتغيير خواص المعدن ولتحقيق مجموعة من الأهداف أهمها:

- ✓ زيادة المطيلية والمتانة.
- ✓ زيادة الصلادة ورفع المقاومة الميكانيكية.
- ✓ زيادة قابلية المعدن لعمليات التشكيل أو التشغيل.
- ✓ إزالة الإجهادات الداخلية الناتجة من عمليات التشغيل بالآلات والتخلص من أثارها.
- ✓ إزالة الإستطالة في الحبيبات الناتجة من عمليات التشكيل على البارد، وذلك للحصول على حجم وشكل حبيبي منتظم.

(1) التخمير Annealing

- ✓ عندما تُسخن المعادن أو تُطرق أو تُحنى أو تُقفل أو تُلحم أو تُشكل على الآلات، يصبح المعدن أقسى (أكثر صلادة) من حالته الطبيعية. ويسمى ذلك **التصلد الإنفعالي**.
- ✓ تعمل عملية التخمير على تطرية المعدن وذلك بتسخينه إلى ما بين 30°م و 50°م فوق درجة حرارة إعادة التبلور بحيث يحدث تحول طوري ويتكون **الأوستنايت**، ثم إبقاؤه عند درجة الحرارة هذه لفترة زمنية، ومن ثم يتم تبريده ببطء وذلك بتركه داخل الفرن بعد إطفائه. وهذا يتم على ثلاثة مراحل:

- (1) التخلص من الإجهادات الداخلية.
- (2) إعادة التبلور.
- (3) نمو الحبيبات.

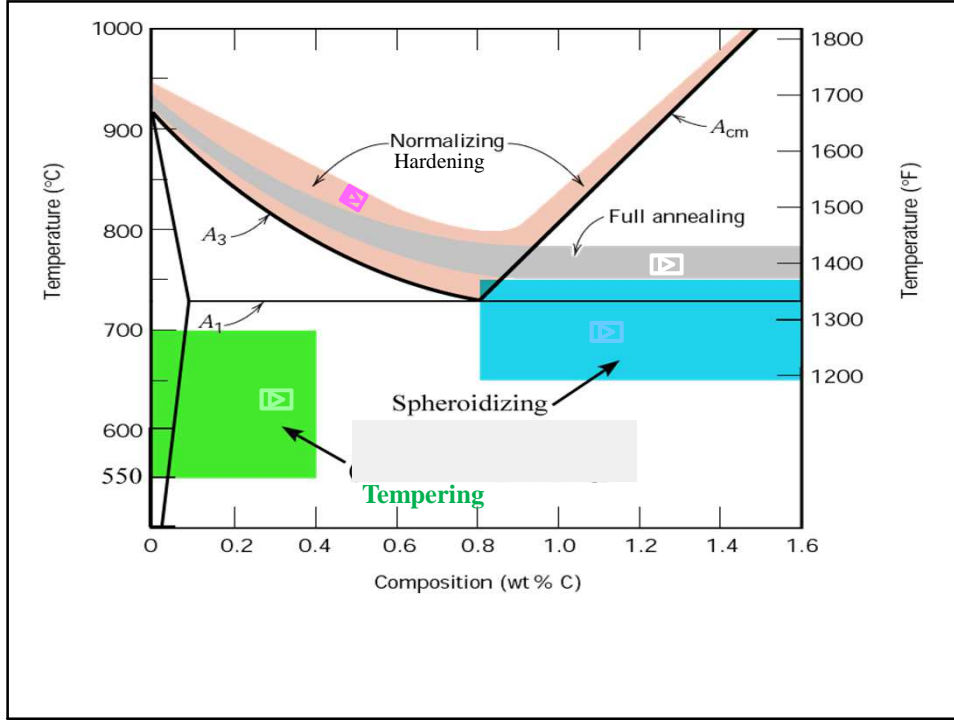

(2) التطبيع (المعادلة) Normalizing

عند تشكيل الصلب على البارد فإن حبيباته تتعرض لإختلاف في أشكالها وأحجامها وتكون مستطيلة مشوهة. ولهذا يجرى لها عملية التطبيع بهدف:

- تحسين الخواص التشغيلية للصلب.
- إعادة إستدقاق البنية إثر عوامل التضخم الحبيبي للبنية.
- توحيد الحجم الحبيبي في البنية.
- الحصول على مقاومة للشد وصلادة أعلى مع خواص تشغيلية أفضل عن تلك التي يتم الحصول عليها في حالة التخمير التام.

الهدف

تتم برفع درجة حرارة الصلب أعلى من درجة الحرارة الحرجة العليا بمقدار 40°م ومن ثم يتم التبريد إلى درجة حرارة الغرفة بالهواء الساكن.

الطريقة

- يلاحظ أن عملية التطبيع تجعل حبيبات المعدن أكثر صغراً وتزيد من صلادته وقوته وتجعله أكثر قسافة مقارنةً بعملية التخمير.
- عملية التطبيع لا تجعل الصلب أكثر مطيلية.

ملاحظات

3) التصليد (التقسية) Hardening


✓ هي عملية تسخين الصلب ثم تبريده سريعاً وذلك لرفع صلابته. وتسمى عملية التبريد هذه بالتسقية (Quenching).

✓ إذا بردنا قطعة الصلب من طور الأوستنايت ببطء شديد فإن ذرات الكربون تتمركز بين ذرات الفريت مكونة معه البرليت.

✓ أما إذا بردنا القطعة بسرعة فجائية فإن الكربون لا يكون لديه الوقت الكافي للإنتشار بين ذرات الحديد فيبقى محجوزاً، وينتج عن ذلك تشوه في البنية الداخلية، ويسبب إجهادات وقساوة في البنية الداخلية. وتكون البنية النهائية هي بنية المارتنسيت Martnsite، الذي هو عبارة عن تجمع على شكل إبري لذرات الكربون ضمن الفريت. أي أن المارتنسيت هو عبارة عن فريت مفرط الإشباع بذرات الكربون.

✓ يتم تسخين الصلب إلى درجة حرارة أعلى من درجة حرارة إعادة التبلور العليا، أي حتى يتكون طور الأوستنايت، ثم يبرد المعدن بسرعة باستخدام وسط تبريد كالماء أو الزيت أو الهواء، حيث يحدد نوع الوسط المستخدم في التسقية التركيب الكيميائي للصلب وبالتحديد العناصر السبائكية.

✓ خلال عملية التسقية يمر المعدن بأربع مراحل أساسية هي:

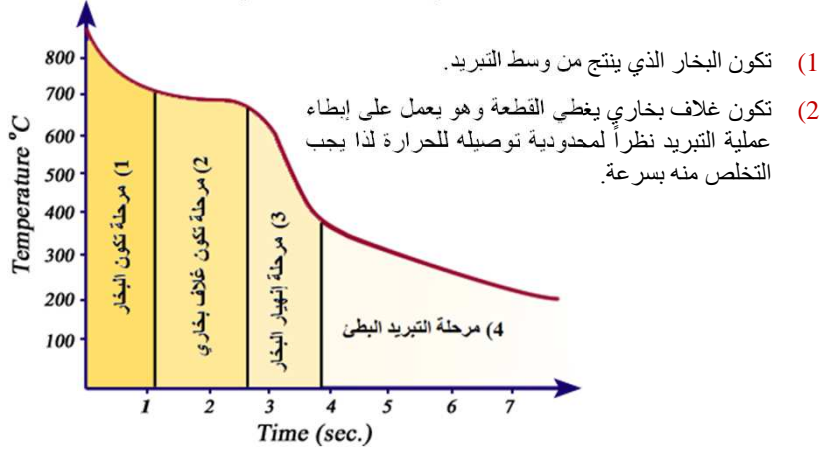

أوساط التسقية Quenching medium

تكون الإجهادات الداخلية	الصلادة والصلابة	معدل التبريد	وسط التبريد
6 نقاط	6 نقاط	6 نقاط	الماء الملحي
		5 نقاط	الماء
4 نقاط	4 نقاط	4 نقاط	الزيت
3 نقطة	3 نقطة	3 نقطة	الهواء

إن إختيار وسط التبريد يعتمد على الإجابة عن السؤالين التاليين:

- 1 هل من المهم جداً أن تكون قطعة العمل عالية الصلادة والصلابة؟
فإذا كان كذلك فيجب إختيار الماء أو الماء الملحي.
- 2 هل من المهم جداً أن تكون قطعة العمل خالية من الإجهادات الداخلية والتشوهات؟
فإذا كانت الإجابة بنعم فيجب إختيار الهواء كوسيط تبريد.

4) المراجعة Tempering

بعد تصليد الفولاذ تتشكل بنية مارتنسييتية هشة قابلة للكسر بسبب الإجهادات الداخلية فيعمد إلى إجراء عملية المراجعة حيث يتحول المارتنسييت إلى برليت وتكون النتيجة: ✓ التخلص من الإجهادات الداخلية الناتجة من عمليات التصليد. ✓ إكساب الصلب المصلد مطولية ومتانة (مقاومة للكسر).	الهدف
تتم بتسخين الصلب تحت درجة الحرارة إعادة التبلور السفلى ثم تبريده في الهواء.	الطريقة
✓ تجرى هذه العملية بعد إجراء عملية تصليد الفولاذ. ✓ عملية المراجعة لا يصاحبها تحول طوري.	ملاحظات